

Intrillen damwandplanken wekelijkse rapportage



Periode: 4 oktober tot
11 oktober 2019



Voortgang

Dit rapport beslaat de werkzaamheden rond het intrillen van damwandplanken voor de verdiepte ligging van vrijdag 4 oktober tot vrijdag 11 oktober. We hebben met één heistelling gewerkt aan het intrillen van de damwandplanken. In totaal zijn er in vijf dagen 28 damwandplanken ingetrild. De teller staat hiermee op 1453 damwandplanken in totaal.


De metingen van geluid en zettingen zijn onder de vastgestelde grenswaarden gebleven. De respons vanuit de omgeving is in dit rapport weergegeven. Het aantal meldingen over geluid, trillingen en schade is toegenomen ten opzichte van vorige week.

De afgelopen week hebben we damwandplanken ingetrild voor de zuidelijke damwand ter hoogte van de Kempkensberg. We werken sinds 24 september met één heistelling vanaf de hoofdingang van DUO/Belastingdienst richting de Hereweg.

De komende week worden geen damwandplanken ingetrild. Vanaf maandag 21 oktober gaan we weer verder. Dan werken we met één heistelling ter hoogte van de Hereweg/Papiermolenlaan.

Actuele planning

In de afbeelding hieronder ziet u de planning.

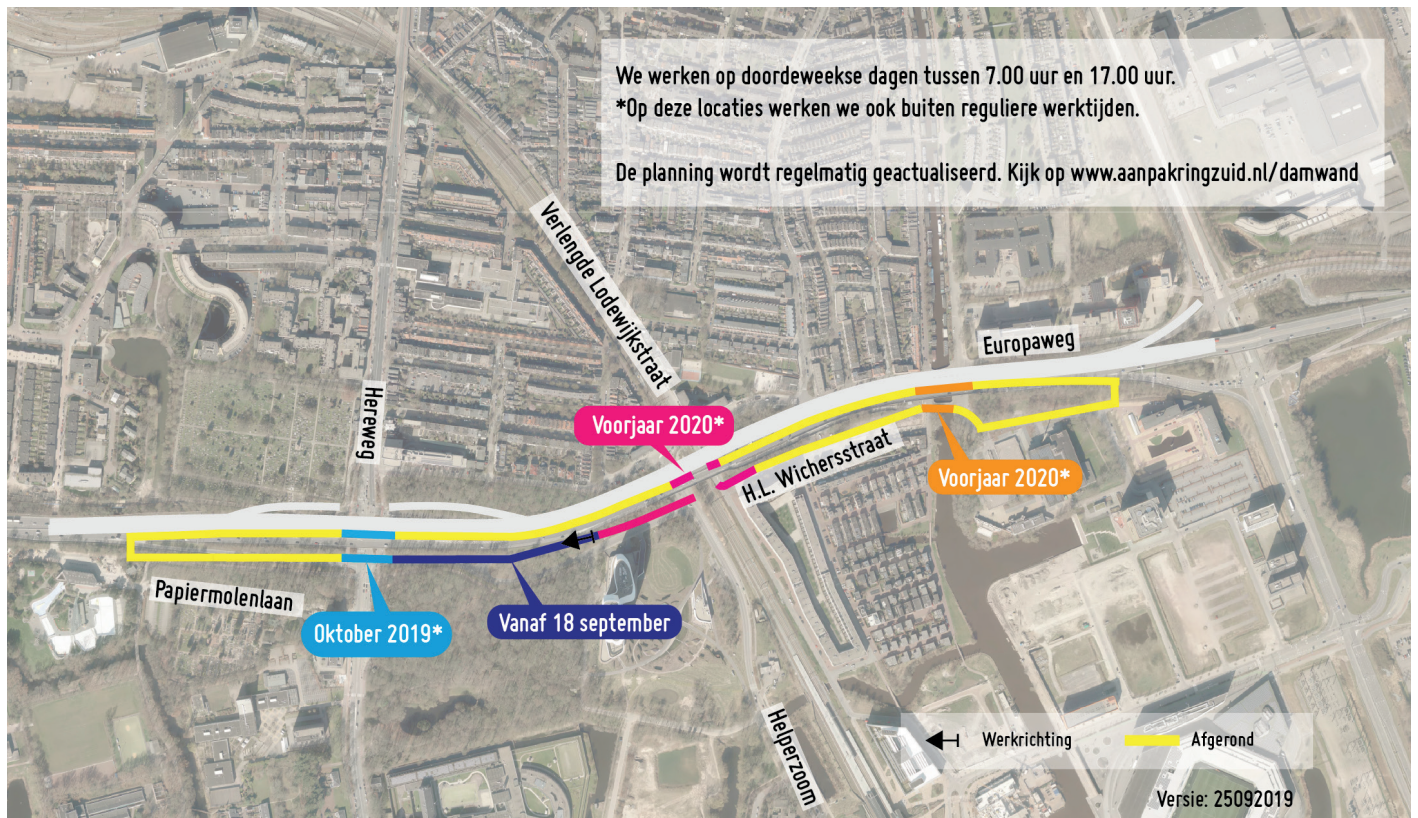

Gemeten waarden

Geluid, trillingen en deformatie

Geluid

Gemiddeld geluidsniveau dB(A)					
Meetlocatie	4 okt 2019 dag	7 okt 2019 dag	8 okt 2019 dag	9 okt 2019 dag	10 okt 2019 dag
Waterloolaan 28	59	58	58	58	63
Meeuwerderbaan 2	57	*	*	59	59
Kempkensberg 12	55	56	56	55	61
'De Frontier'	52	51	54	54	56
H.L. Wichersstraat 1/2	51	50	55	56	56

* Door storing in de meetapparatuur geen meting verricht.

De geluidsmeters bij de Meeuwerderbaan 24b en H.L. Wichersstraat 29a zijn verwijderd. Dit is gebeurd omdat er de komende periode geen structureel geluidsproducerende activiteiten gepland staan ten oosten van de H.L. Wichersstraat.

Trilling (4, 7, 8, 9 en 10 oktober 2019)

De trillingen zijn gemeten ten aanzien van de dichtstbijzijnde objecten. De gepresenteerde waarde betreft de maximaal gemeten waarde.

Meetlocatie	Alarmwaarde (30Hz)	Grenswaarde (30Hz)	Gemeten waarde
Kempkensberg 12	2,25mm/s	2,50mm/s	0,21mm/s
Theehuis	1,24mm/s	1,38mm/s	1,33mm/s

De gementen trillingen blijven beneden de grenswaarde.

Deformatie

De eventuele deformaties worden ten aanzien van de volgende objecten gemonitord:

1. **Gebouwen**
2. **Riolering**

De kunstwerken en gewapende grondconstructie worden niet meer gemonitord. Omdat de werkzaamheden hier niet meer in de buurt plaatsvinden.

1. Gebouwen

Er zijn enkele minimale zettingen van gebouwen geconstateerd. Deze minimale zettingen liggen ruim binnen de gestelde grenswaarden.

2. Riolering

Er zijn enkele minimale zettingen van de riolering geconstateerd. Deze minimale zettingen liggen ruim binnen de gestelde grenswaarden.

Respons omgeving 4 oktober tot 11 oktober



Geluid

We hebben twee meldingen binnengekregen gerelateerd aan geluid. In de vorige wekelijkse rapportage was dit er één. De melding was een klacht over de geluidsoverlast door het intrillen van damwandpanelen in de afgelopen periode.




Trillingen

We hebben nul meldingen binnengekregen over trillingen. In de vorige wekelijkse rapportage waren dit er ook nul.



Schade

In de periode van 4 oktober tot 11 oktober 2019 zijn er vijf nieuwe schademeldingen binnengekomen. Deze zijn meldingen zijn nog in behandeling.

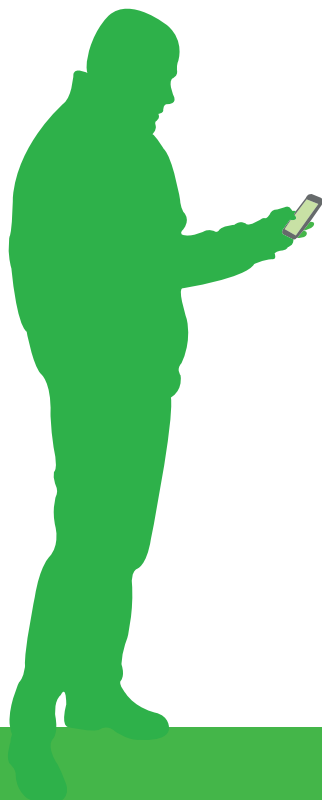

MELD U AAN VOOR DE SMS-SERVICE

Wilt u direct op de hoogte worden gehouden bij bijzonderheden of als werkzaamheden uitlopen? Meld u dan aan voor onze sms-service via:
www.aanpakringzuid.nl/aanmelden

CONTACT

Heeft u vragen of klachten over trillingen of geluid? Bel met het Loket Damwand: **050 210 01 45**.

Bel voor andere vragen naar het Loket verkeer en werkzaamheden: **050 367 89 89** of mail naar **info@aanpakringzuid.nl**.



MEER INFORMATIE

Op www.aanpakringzuid.nl/damwand vindt u actuele informatie over de werkzaamheden en antwoorden op veelgestelde vragen. Of volg ons via:



facebook.com/aanpakringzuid



[@aanpakringzuid](https://twitter.com/aanpakringzuid)



[@aanpakringzuid](https://www.instagram.com/aanpakringzuid)