

Intrillen damwandplanken wekelijkse rapportage



Periode: 26 juli tot 2 augustus



Voortgang

Dit rapport beslaat de werkzaamheden rond het intrillen van damwandplanken voor de verdiepte ligging van vrijdag 26 juli tot vrijdag 2 augustus. We hebben met vijf heistellingen hard gewerkt aan het intrillen van de damwandplanken. In totaal zijn er op vijf werkdagen en drie avonden 295 damwandplanken ingetrild. De teller staat hiermee op 542 damwandplanken in totaal.


De metingen van trillingen, geluid en zettingen zijn onder de vastgestelde grenswaarden gebleven, met één uitzondering waar het gaat om trillingen. De respons vanuit de omgeving is in dit rapport weergegeven. Concluderend is het aantal meldingen afgenomen.

Op de drie avonden afgelopen week is het grootste deel van de achterstand ingelopen. Op een aantal locaties liggen we voor op planning en op een aantal locaties is er nog sprake van een lichte achterstand. Door op zaterdag 3 augustus van 07.00 tot 19.00 uur te werken is het in de week van maandag 5 augustus niet nodig om de avonden te werken. Op een aantal locaties is het van essentieel belang om op planning liggen. De zuidbaan van de zuidelijke ringweg moet in de laatste week van de zomerstremming namelijk weer hersteld worden, zodat de weg op maandag 26 augustus om 06.00 uur weer gereed is voor de openstelling.

De planning is op basis van de actuele situatie aangepast. De actuele planning is hieronder weergegeven. Hierin is in het geel aangegeven op welke locaties het intrillen van de damwandplanken is afgerond en is ook een nieuwe locatie toegevoegd (lichtblauw: noordwand ter hoogte van de Meeuwerderbaan).

Actuele planning

In de afbeelding hieronder ziet u de planning. Hierin zijn enkele wijzigingen.

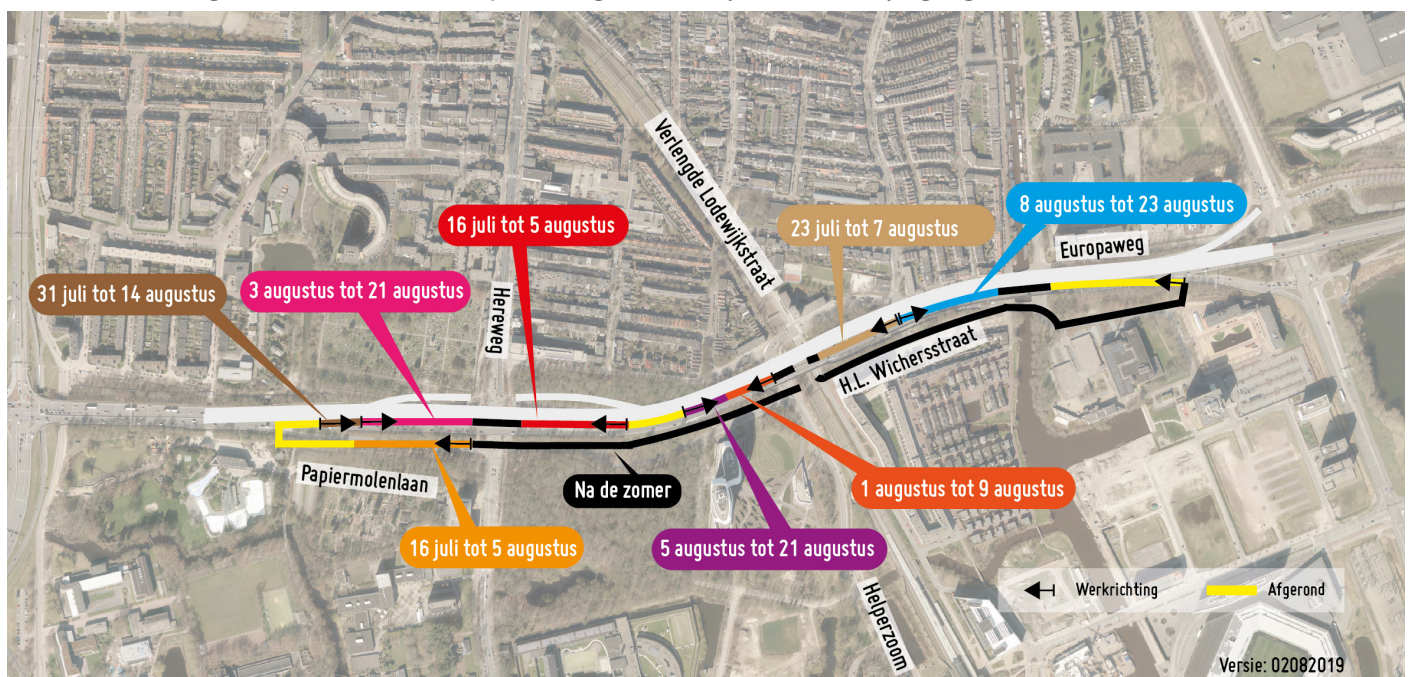

Gemeten waarden

Geluid, trillingen en deformatie

Geluid

Gemiddeld geluidsniveau dB(A)								
Meetlocatie	26 juli 2019	29 juli 2019	30 juli 2019		31 juli 2019		1 augustus 2019	
	dag	dag	dag	nacht	dag	nacht	dag	nacht
Lekstraat 22	54	58	63	47	76	49	62	50
Waterloolaan 28	63	65	64	54	61	55	63	60
Meeuwerderbaan 2	60	62	65	*	61	*	64	*
Meeuwerderbaan 24b	58	60	62	*	64	*	64	*
Papiermolenlaan 2	66	64	64	45	71	46	61	46
Kempkensberg 12	60	63	63	58	59	54	62	62
'De Frontier'	66	71	77	*	64	*	77	*
H.L. Wichersstraat 1/2	68	71	77	*	71	*	75	*
H.L. Wichersstraat 29a	64	64	66	*	71	*	68	*

* In de nabijheid van deze locaties is er na 19:00 uur niet gewerkt

Trilling (26, 29, 30 & 31 juli en 1 augustus 2019)

De trillingen zijn gemeten t.a.v. de dichtstbijzijnde objecten. De gepresenteerde waarde betreft de maximaal gemeten waarde.

Meetlocatie	Alarmwaarde (30Hz)	Grenswaarde (30Hz)	Gemeten waarde
Theehuis (Hereweg 122-2)	1,24mm/s	1,38mm/s	1,55mm/s*
Viaduct Hereweg	6,75mm/s	7,50 mm/s	2,42mm/s
Stroomhuisje Papiermolenlaan	2,25mm/s	2,50mm/s	1,59mm/s
Papiermolenlaan 2	2,25mm/s	2,50mm/s	2,55mm/s*
Waterloolaan 18	2,25mm/s	2,50mm/s	0,98mm/s
Kempkensberg 12	2,25mm/s	2,50mm/s	1,12mm/s*
Zwembad 'De Papiermolen'	1,24mm/s	1,38mm/s	0,61mm/s
Europaweg 29	2,25mm/s	2,50mm/s	1,14mm/s
Europaweg 31	2,25mm/s	2,50mm/s	0,91mm/s
H.L. Wichersstraat 1/1	1,24mm/s	1,38mm/s	1,58mm/s*
De 'Frontier'	2,25mm/s	2,50mm/s	2,47mm/s*
Meeuwerderbaan 2	2,25mm/s	2,50mm/s	1,79mm/s
Meeuwerderbaan 159	2,25mm/s	2,50mm/s	2,16mm/s
Viaduct Oude Winschoterdiep	6,75mm/s	7,50 mm/s	6,98mm/s*

* Dit betreft een eenmalige piek, geen nadere verklaring.

De gemeten trillingen blijven (m.u.v. een éénmalige piek) beneden de alarm- en grenswaarde.

Deformatie

De eventuele deformaties worden t.a.v. de volgende objecten gemonitord:

1. **Gebouwen**
2. **Kunstwerken**
3. **Persriool**
4. **Gewapende grondconstructie (buitenzijde)**
5. **Zetting bypass-zuidbaan**

1. Gebouwen

Er zijn geen zettingen van gebouwen geconstateerd.

2. Kunstwerken

De viaducten Hereweg, Esperantokruising en Oude Winschoterdiep zijn tan aanzien van deformaties gemonitord. Op basis van de meetresultaten kan worden geconcludeerd dat er geen deformaties zijn opgetreden.

3. Persriool

Er zijn geen zettingen van het persriool geconstateerd.

4. Gewapende grondconstructie

Er zijn geen deformaties gemeten sinds het intrillen van de damwandplanken. De gemeten minimale deformaties zijn opgetreden tussen het aanleggen van de bypass en voor het starten met het intrillen van de damwandplanken. Deze deformaties liggen ver beneden de grenswaarde.

5. Zetting bypass-zuidbaan

De gemeten zettingen die het dichtst bij de barriers zijn gesitueerd, hebben zeer lokaal de grenswaarde overschreden. De noordbaan vertoont geen verandering.

Respons omgeving – 26 juli tot 2 augustus



12
meldingen

Geluid

We hebben twaalf meldingen binnengekregen gerelateerd aan geluid. In de eerste wekelijkse rapportage waren dit er tien en in de tweede wekelijkse rapportage waren dit er achttien. Twee van de twaalf nieuwe meldingen waren gerelateerd aan geluidsoverlast. De overige tien meldingen waren vragen over of verzoeken voor de compensatieregeling en maatwerkregelingen, waaronder alternatieve werkplekken en overnachtingen*. Van deze meldingen hebben wij twee verzoeken voor een hotelovernachting goedgekeurd en één verzoek voor een alternatieve woonruimte. De overige verzoeken hebben we in eerste instantie afgewezen, omdat deze buiten de geluidscontouren vielen. We hebben uitleg gegeven over de Spelregels en de geluidscontouren van Combinatie Herepoort.



1
meldingen

Trillingen

We hebben één melding binnengekregen over trillingen. In de eerste wekelijkse rapportage waren dit er vijf en in de tweede wekelijkse rapportage waren dit er tien.



2
meldingen

Schade

In de periode van 26 juli tot en met 1 augustus 2019 zijn er twee nieuwe schademeldingen binnengekomen. Deze meldingen zijn beide in behandeling. Concluderend zijn er sinds dinsdag 16 juli in totaal zeven meldingen met betrekking tot schade geregistreerd via het Loket Damwand. Dit betreffen cosmetische schades, die onder de opgestelde regeling van Combinatie Herepoort afgehandeld kunnen worden (lager dan € 10.000,- (exclusief BTW)).

* Voor de maatwerkregelingen worden grenswaarden omtrent geluid aangehouden.



MELD U AAN VOOR DE SMS-SERVICE

Wilt u direct op de hoogte worden gehouden bij bijzonderheden of als werkzaamheden uitlopen? Meld u dan aan voor onze sms-service via:
www.aanpakringzuid.nl/aanmelden

CONTACT

Heeft u vragen of klachten over trillingen of geluid? Bel met het Loket Damwand: **050 210 01 45**.

Bel voor andere vragen naar het Loket verkeer en werkzaamheden: **050 367 89 89** of mail naar **info@aanpakringzuid.nl**.



MEER INFORMATIE

Op www.aanpakringzuid.nl/damwand vindt u actuele informatie over de werkzaamheden en antwoorden op veelgestelde vragen. Of volg ons via:



facebook.com/aanpakringzuid



[@aanpakringzuid](https://twitter.com/aanpakringzuid)



[@aanpakringzuid](https://www.instagram.com/aanpakringzuid)